

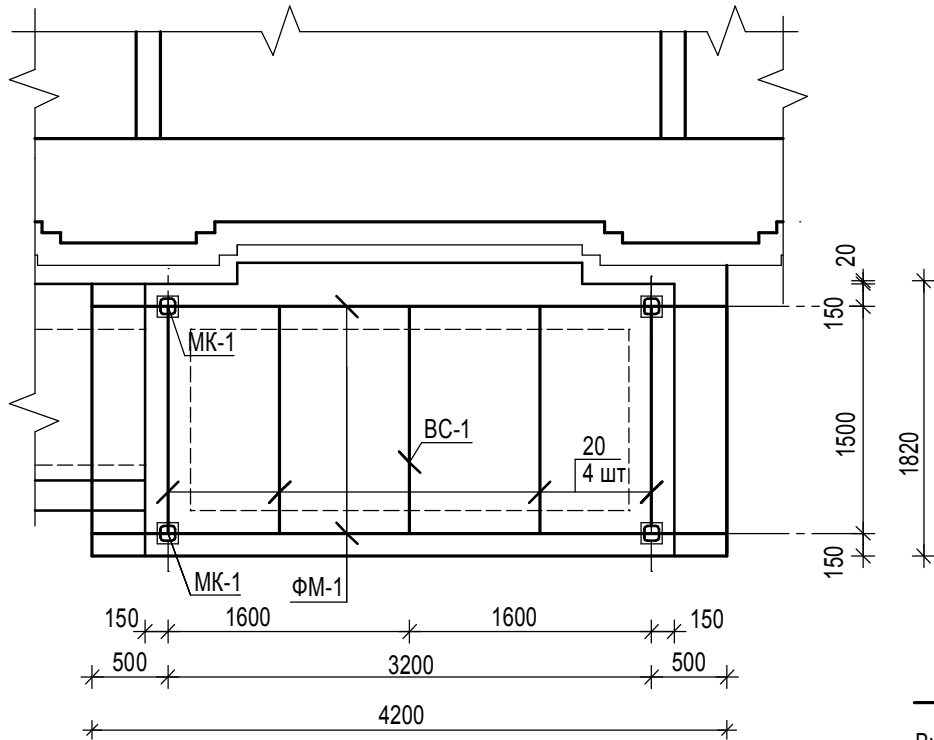
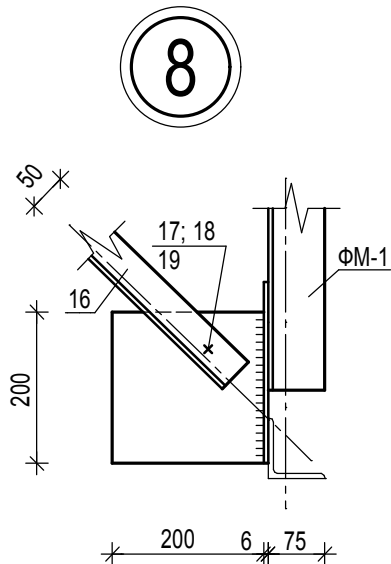
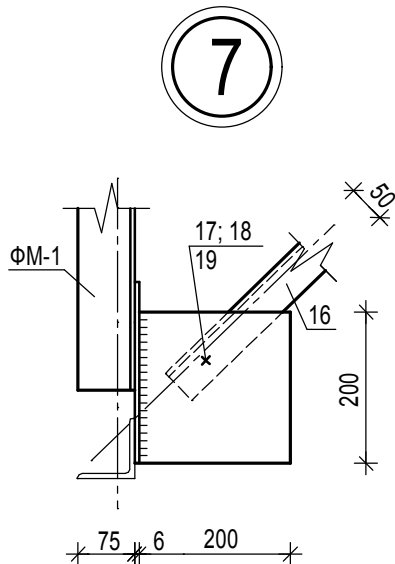
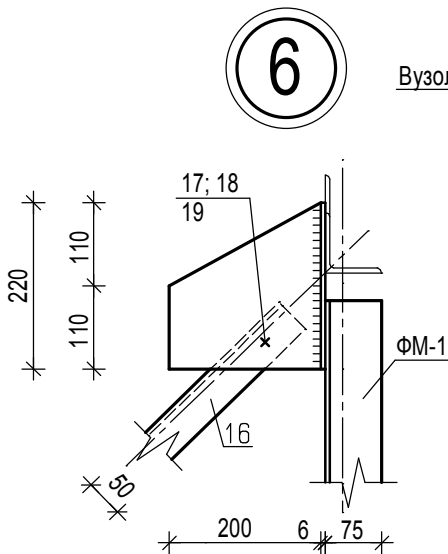


Монтажна схема елементів каркаса
козирка входу

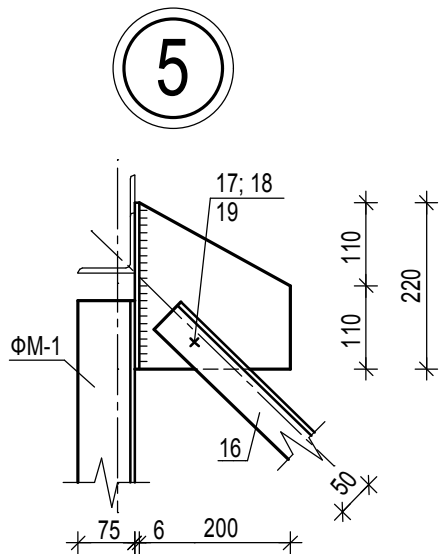

Вітровий зв'язок ВС-1

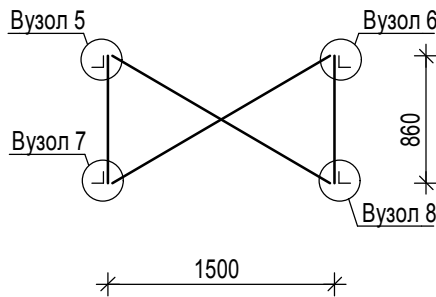

Специфікація виробів на козирок входу

α	α	ϕ_{α} $\phi\phi$	α ϕ $\alpha\phi\phi$	i	$\alpha \pm \pm \alpha$ S	$E_{\alpha} S_{\alpha}$ ϕ_{α} $\alpha \pm \alpha$ S
МК-1	дивись арк. АБ-		Металева колона МК-1	4	58,30	233,20
ЗД-1	дивись арк. АБ-		Закладна деталь ЗД-1	4	4,14	16,56
ФМ-1	дивись арк. АБ-		Металева ферма ФМ-1	2	152,06	304,12
			Вітровий зв'язок ВС-1	1	15,820	15,820
16	ДСТУ 2251:2018		L 50 X 6; L=1680мм	2	7,510	15,020
17	ДСТУ ГОСТ 7798:2008		Болт М16	4	0,114	0,500
18	ДСТУ ГОСТ 5915:2008		Гайка М16	4	0,040	0,200
19	ГОСТ 11371-78*		Шайба 16	8	0,0113	0,100
			Всього по вітровому зв'язку ВС-1:			15,820
			Деталі			
20	ДСТУ 2251:2018		L 50 x 6; L=1500мм	8	6,71	53,70
			Всього по козирку входу:			623,40
			Дерев'яні вироби			
			решетування з дощок 100х32(н) крок 350мм	—	—	0,086м ³
			брус 75х75(н)	—	—	0,060м ³
			Всього дерев'яних виробів:	—	—	0,146м ³
			Металлочерепица			9,40м ²
			Підшивка та зашивання пластиковою вагонкою, м ²			12,60м ²

Даний аркуш дивись разом з арк. АБ-14, АБ-15, АБ-16, АБ-17 та АБ-19.

						№ 22-21-АБ		
						Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталівка, 158 в с. Кобижча Бобринської територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга –капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга - ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі. Коригування 2.		
Змін.	Кіл.уч.	Аркуш	Недок.	Підпис	Дата			
ГІП		Гудок			10.21	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав	Савченко					РП	18	
Перевірив	Чабаненко					Монтажна схема елементів каркаса козирка входу.		
Норм. контр.						ТОВ „СГ-Проектбуд”		